

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Proventura
Industrie - Auktion GmbH
Hölleweg 3-7
37077 Göttingen

erstellt durch :
Maik Röper
Handy : 0160 8884608
Datum : 04.11.2019

Gutachten

0507W9U818

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Rücknahme HB-KM 51

Amtliches Kennzeichen : HB-KM 51

Auftrag vom : 04.11.2019

Besichtigungsdatum : 04.11.2019

Besichtigungsort : Firma TSI- Technik- Service-
Industrieausrüstung
Rainstrasse 9A, 27711 Osterholz- Scharmbeck

Besichtigt durch : Maik Röper


Bewertungsergebnis:

Händlereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR 27.146,76
Umsatzsteuer 19%	EUR 5.157,89
Händlereinkaufswert mit Umsatzsteuer	EUR 32.304,65
Händlerverkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR 33.403,36
Umsatzsteuer 19%	EUR 6.346,64
Händlerverkaufswert mit Umsatzsteuer	EUR 39.750,00
Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	EUR 2.265,00
Umsatzsteuer	EUR 430,35
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	EUR 2.695,35

Die im Gutachten aufgeführten Reparaturkosten sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: HB-KM 51
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	: C-Klasse / C 63 AMG T AMG SPEEDSHIFT MCT Edition 507
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WDD2042771G306889
Hubraum / Leistung	: 6208 ccm / 373 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Otto G-KAT / 8-Zylinder / V-Motor
Abgascode	: EU5
Plätze	: 5
KBA-Nr.:	: 1313BCW
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1795 kg / 2275 kg / 480 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4606 mm / 1770 mm / 1459 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y
Reifenfabrikat	: Pirelli
Reifenart	: Sommer-Reifen / Sommer-Reifen

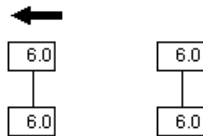

Profiltiefe in (mm)	:
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2760 mm
Erstzulassung	: 18.02.2015
Letzte Zulassung	: 18.02.2015
Nächste HU / AU	: 02.2020 / 02.2020
Laufleistung abgelesen	: 70273 km
Laufleistung angegeben	: 70273 km
Laufleistung geschätzt	: 70273 km
Farbe	: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	: Metallic
Serien/Sonderausstattungen	: Ab Fg-Nr G271361, Abgasnorm Euro 5, Fahrersitz Elektr, Modell 2014, 8-/9 J X 19 Alu, Klima Thermotronik, Navig-System Comand, Soundsystem, Telefonvorruestung, Digital Radiosystem, Waschanlage Beheizt, Polster: Leder, Sitzheizung V, Rueckfahrkamera, Keyless-Go, Heckkl-Entriegelung, Kraftstofftank 66L, Automatik 7-Gang, Parameterlenkung, Reifendruckkontrolle, Pre-Safe System, Tempomat, Knieairbag, Sidebag Im Fond
Bemerkungen	: Nächster Service wird fällig nach Anzeige im Kombiinstrument.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0507W9U818

Datum: 04.11.2019

FAHRZEUGHALTER : Herr
: MICHAEL KALDEWEY
: Hermann-Frese-straße 16
: 28355 Bremen

FAHRZEUGDATEN
FABRIKAT : MERCEDES-BENZ
HAUPTTYP/UNTERTYP : C-KLASSE (S204) / C 63 AMG
MOTORART/HUBRAUM/LEISTUNG : Otto G-KAT / 6208 CCM / 373 kW
LEERGEWICHT/ZUL GES-GEWICHT : 1795 / 2275

AMTL KENNZEICHEN / FZG-I-NR : HB-KM 51 / WDD2042771G306889
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG : 18.02.2015 / 18.02.2015
NAECHSTE HU / AU : 02.2020 / 02.2020
LAUFLEISTUNG : 70273 km ABGELESEN

BEREIFUNG FABRIKAT : Pirelli
: Pirelli
DIMENSION : 235/35 R 19 Y
PROFILTIEFE : 6.0 6.0 6.0 6.0 MM

LACKIERUNG (FARBTON / ART) : OBSIDIANSCHWARZ - METALLIC

Steinfurt, 04.11.2019

FORM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0507W9U818

Datum: 04.11.2019


FZ-HALTER Herr MICHAEL KALDEWEY
Hermann-Frese-straße 16 28355 Bremen

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (S204)	C 63 AMG
FZ-IDENT-NR	WDD2042771G306889	AMTL KZ HB-KM 51	TYP-CODE 03 AN 82
AUSFUEHR- VARIANTEN	AB FG-NR G271361 ABGASNORM EURO 5 SPURHALTEASSISTENT MODELL 2014 SEITEN/HECKSCH DUNKE LED TAGFAHRLICHT LICHTPAKET INNENRAUM NAVIG-SYSTEM COMAND DIGITAL RADIOSYSTEM WASCHANLAGE BEHEIZT AUSSTATT: AVANTGARDE S-MODELL EDITION 507 RUECKFAHRKAMERA KRAFTSTOFFTANK 66L REIFENDRUCKKONTROLLE KNIEAIRBAG PARKTRONIC	A-SPIEGEL EL KLAPPB VERKEHRSSZ-ERKENNUNG SCHNEEGITTER 8-/9 J X 19 ALU LEDER ERWEITERT FERNLICHTASSISTENT MEDIA INTERFACE SOUNDSYSTEM INTELLIG LIGHT SYS POLSTER: LEDER MEMORY-PAKET DIEBSTAHLWARNALAGE KEYLESS-GO AUTOMATIK 7-GANG PRE-SAFE SYSTEM SIDEBAG IM FOND AMG STYLING	SPIEGEL ABBLENDBAR FAHRERSITZ ELEKTR EINSTIEGL BELEUCHTET KLIMA THERMOTRONIK REGENSENSOR FAHRERASSITENZSYSTEM SPIEGEL PAKET TELEFONVORRUESTUNG SCHEINW-REINIGUNG SITZHEIZUNG V KINDERSITZERKENNUNG FEUERLOESCHER HECKKL-ENTRIEGELUNG PARAMETERLENKUNG TEMPOMAT GLASSCHIEBE-HEBEDACH 235/35-/255/30 ZR19

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR	39.750,00
ENTHALTENE MWST	EUR	6.346,64
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR	32.304,65
ENTHALTENE MWST	EUR	5.157,89

FORM AUDATEX

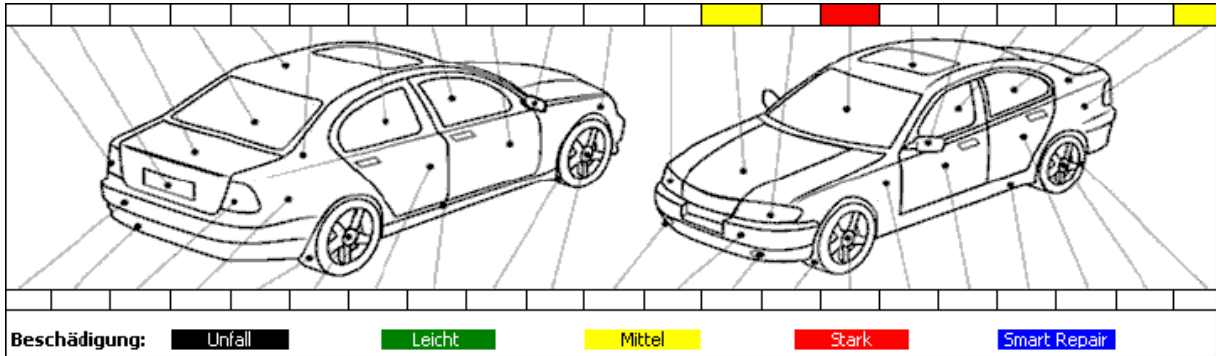

Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HB-KM 51 FIN WDD2042771G306889

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)
<u>Karosserie</u>		
1	Motorhaube Steinschläge - lackieren	490,00
2	Seitenteil hinten links Kratzer - lackieren	465,00
<u>Verglasung/Beleuchtung</u>		
3	Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung - ersetzen	1090,00
<u>Innenraum/Kofferraum</u>		
4	Türgummi links gerissen - ersetzen	120,00
<u>Sonstiges</u>		
5	Fzg Aufbereitung reinigen - durchführen	100,00
<hr/>		
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	2265,00
19% MwSt		430,35
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	2695,35

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 65655 am 28.06.2019.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Datum: 04.11.2019

Gutachten Nr.: 0507W9U818

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Maik Röper.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 04.11.2019

Maik Röper

Das Gutachten umfasst - 14 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1

Front und Seitenansicht links



Bild 2

Heck und Seitensicht rechts

Gutachten Nr.: 0507W9U818

Datum: 04.11.2019



Bild 3 Innenraum vorne



Bild 4 Tachostand



Bild 5 letzter Service



Bild 6 Bordmappe



Bild 7

Innenraum hinten



Bild 8

Kofferraum



Bild 9

Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 10

Türgummi vorne links gerissen



Bild 11

Motorhaube viele Steinschläge



Bild 12

Seitenteil links Kartzer



Bild 13

Motorraum